

Организация-заказчик

ООО «ТАУТАВ», ИНН 9801025551, Тихоокеанская область, Прибрежный район, г. Эмск, Рыбная ул., дом 11, р/с 40702810242610000222, в банке АО СВЕРХБАНК, БИК 040500500, к/с 30101810500000000500

Форма по ОКУД
по ОКПО

Код

29600264

наименование организация

ООО «ТАУТАВ», подразделение разработки

структурное подразделение

АКТ О ВЫЯВЛЕННЫХ ДЕФЕКТАХ ОБОРУДОВАНИЯ

Номер документа

1/д

Дата составления

19.06.2026

принятого в монтаж по акту

номер

1

дата

16.06.2026

Место нахождения оборудования

ООО «ТАУТАВ», Тихоокеанская область, Прибрежный район, г. Эмск, Рыбная ул., дом 11, подразделение разработки

адрес, здание, сооружение, цех

Организация-изготовитель

ООО «ОПРСТ» ОГРН 120980299888, ИНН 9801025340, Тихоокеанская область, Прибрежный район, г. Эмск, ул. Хлебная, 1

по ОКПО

49600444

наименование

Организация-поставщик

ООО «ОПРСТ»

по ОКПО

49600444

наименование

Организация-грузоотправитель

ООО «ОПРСТ»

по ОКПО

49600444

наименование

Организация-перевозчик

ООО «ОПРСТ»

по ОКПО

49600444

наименование

Монтажная организация

ООО «ОПРСТ»

по ОКПО

49600444

наименование

1. В процессе наладки и испытания перечисленного ниже оборудования приема, монтажа, наладки, испытания
обнаружены следующие дефекты:

Оборудование				Дата		Обнаруженные дефекты
наименование	номер паспорта или маркировка	тип, марка	проектная организация	изготовления оборудования	поступления оборудования	
1	2	3	4	5	6	7
Автоматизированное рабочее место (АРМ) программиста	32-456; 022988	OPRST 14700K AWS	—	20.05.2026	15.06.2026	1. Система жидкостного охлаждения (Deercool LT720): заводской дефект ротора помпы, приводящий к заклиниванию, падению оборотов ниже нормативных 3100 RPM и сильному металлическому треску/гулу при работе; 2. Монитор ASUS ProArt 27": заводской дефект матрицы, выраженный в наличии битых пикселей, количество которых превышает норму (свыше 5 шт.), допустимую для заявленного класса матрицы: яркие, постоянно светящиеся пиксели — 9 шт.; выключенные пиксели (черные точки на светлом фоне) — 15 шт. 3. МФУ Pantum M6500W: заводской брак сборки блока лазерного сканирования (LSU), приводящий к бледности печати с одного края листа и периодическому смещению изображения

3. МФУ (Pantum M6500W) – частичный демонтаж корпуса МФУ, проверка целостности шлейфа управления и питающего кабеля LSU, затем – замена блока лазера (демонтаж дефектного узла полигонального зеркала/лазерного диода и установка нового оригинального блока LSU с донора или со склада запчастей), затем – юстировка и проверка (сборка аппарата, чистка оптических элементов прохода, проведение тестовой печати для проверки геометрии и насыщенности лазерного отпечатка); исполнитель – завод-изготовитель ООО «ОПРСТ»; срок исполнения 26.06.2026

« 19 » июня 2026 г.